การพัฒนากระบวนการตรวจสอบแม่พิมพ์ยางขณะทำการผลิต และหลังการผลิตโดยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแตะสัมผัส Development of Rubber Mould Inline Process and Offline Process Inspection by Touch Probe

สุชาดา เหรียญโมรา¹ ชนะ รักษ์ศิร^{1,2*} ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ^{1,3} และคุณยุต เอี่ยมสอาด^{1,3}

¹ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง สถาบันคันคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

²ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

³ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0-2942-7188 โทรสาร 0-2942-7189 *อีเมล์ chana_raksiri@yahoo.com

Suchada Rianmora¹ Chana Raksiri^{1,2*} Supasit Rodkwan^{1,3} and Kunnayut Eiamsa-ard^{1,3}

¹Center of Excellence in Rubber Mould, Research and Development Institute of Production Technology

²Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University

³Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand,

Tel: 0-2942-7188 Fax 0-2942-7189 *E-mail: chana_raksiri@yahoo.com

บทคัดย่อ

การพัฒนากระบวนการออกแบบและการตรวจสอบขนาด ระยะพิกัดต่างๆ ของแม่พิมพ์ด้วยเทคนิควิศวกรรมย้อนรอยสามารถ ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจรับแม่พิมพ์ ให้ถูกต้องมากขึ้น โดยมีชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแตะสัมผัสชนิดติดตั้ง บนเครื่องกัดซีเอ็นซี (Touch Probe on Machining centers) และ อุปกรณ์วัดพิกัดแบบแตะสัมผัสชนิดควบคุมด้วยมือ (Portable Arm Coordinate Measuring Machine) โดยทำงานร่วมกับโปรแกรม PowerINSPECT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบขนาดพิกัดและพื้นผิว ที่ได้จากการวัดพร้อมทั้งรูปผลการวัดในรูปของรายงานแสดงข้อมูลซึ่ง กระบวนการตรวจสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การตรวจสอบแม่พิมพ์ ขณะทำการผลิต (Online Process) โดยไม่จำเป็นต้องโยกย้ายชิ้นงาน แม่พิมพ์ออกมาจากเครื่องจักร หากมีข้อผิดพลาดสามารถทำการแก้ไข ได้ทันทีและการตรวจสอบแม่พิมพ์ภายหลังการผลิต (Offline Process) เป็นการตรวจวัดระยะพิกัดให้ตรงตามแบบก่อนส่งมอบชิ้นงานให้กับ ลูกค้า แต่ทั้งนี้ถ้าตำแหน่งที่วัดได้ไม่เป็นไปตามค่าพิกัดที่ยอมรับได้ -จะต้องยกชิ้นงานมาทำการแก้ไขใหม่บนเครื่องจักร ทำให้เสียเวลาใน การปรับตั้งค่าระยะของตัวชิ้นงานและตัวเครื่องจักรใหม่อีกครั้ง ถ้า พิจารณาในด้านการใช้งานเครื่องตรวจวัดโดยไม่คำนึงถึงค่าความ คลาดเคลื่อนต่างๆ ของเครื่องมือ ชุดอุปกรณ์วัดพิกัดแบบแตะสัมผัส ชนิดควบคุมด้วยมือ (Portable CMM) สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก

และรวดเร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแตะสัมผัสชนิดติดตั้งบนเครื่องกัด ซีเอ็นซี

คำสำคัญ: วิศวกรรมย้อนรอย, อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแตะสัมผัสชนิด โพรบ, การตรวจสอบแม่พิมพ์ขณะทำการผลิต, การตรวจสอบแม่พิมพ์ ภายหลังการผลิต

Abstract

Development in design and dimension inspection of mould by utilizing reverse engineering (RE) technique can reduce lead time and increase the quality of mould inspection in terms of accuracy. For the study with two available methods selected: CNC control (Touch probe on machining centers) and hand-control (Portable arm Coordinate measuring machine), these equipments are used along with specialized software called "PowerInspect" which is capable of measuring the three-dimensional coordinate as well as analyzing the result. The first inspection is done on the machine during production (online process) of which the adjustment is made then another inspection is examined after production (offline process) which involves rechecking the dimensions before sending to the customer. If any defects are detected, the workpiece would be brought back

for further correction which waste the time for any alignments and calibration. The experiment result demonstrates in terms of accuracy there is no significant difference between the two measurement methods. Nevertheless from operation point of view, the Portable Arm CMM has an advantage in its simplicity, and require less operation lead time.

Keywords: Reverse Engineering (RE), Touch Probe, Online process, Offline process

1. บทนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในวงการ อุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตมากขึ้นทั้งนี้หมายรวมถึง อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่มีกระบวนการผลิตยุ่งยากและซับซ้อน ในส่วน ของการตรวจสอบขนาดของเบ้าแม่พิมพ์ที่ผ่านมาจะต้องกระทำ ภายหลังจากผ่านกระบวนการกัดขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วทำให้มีการสูญเสีย ค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการแก้ไขข้อบกพร่องหากแม่พิมพ์ที่ได้มานั้นมี ขนาดผิดพลาดไม่เป็นไปตามแบบที่วางเอาไว้ ด้วยสาเหตุดังกล่าว จำเป็นจะต้องผลิตแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่หรือทว่าในระหว่างการกัดขึ้นรูป แม่พิมพ์จำเป็นต้องมีการนำชิ้นงานออกมาวัดขนาด ทำให้ต้องโยกย้าย ชิ้นงานออกมาจากเครื่องจักร ด้วยเหตุนี้ภายหลังจากวัดขนาดเสร็จ เรียบร้อยแล้วแม่พิมพ์จะต้องถูกตั้งค่าเริ่มต้นบนเครื่องจักรใหม่ทำให้ เกิดความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง และเกิดความยุ่งยากในการจัดวาง แม่พิมพ์บนเครื่องจักรอีกด้วย

วิศวกรรมย้อนรอยเป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และ อุปกรณ์ต่างๆ โดยอาศัยการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ตันแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับ การสืบคันข้อมูลทางเทคนิครวมถึงการย้อนรอยขนาดและรูปร่างของ ตันแบบวัสดุ กรรมวิธีการผลิตตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติและ สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ สำหรับการนำวิศวกรรมย้อนรอยไป ประยุกต์ใช้สามารถทำได้หลากหลายลักษณะ อาทิ


- 1. วัตถุโบราณที่ไม่สามารถทำการวัดขนาดและออกแบบเพื่อที่จะ ทำแม่พิมพ์ด้วยวิธีการCAD/CAM ได้ ทั้งนี้เพราะอาจเกิดความเสียหาย ต่อวัตถุนั้นๆ
- 2. วัตถุที่ได้รับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขนาดแต่ไม่ได้มีการ จดบันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้
- 3. ในกรณีที่ต้องการออกแบบวัตถุใหม่วิศวกรรมย้อยรอยสามารถ สร้างรูปแบบของวัตถุเป็นลักษณะ 3 มิติได้ และสามารถนำแบบนั้นมา ใช้ซ้ำ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และเงินอีกด้วย
- 4. สำหรับวัตถุที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ และข้อมูลต่างๆ อาทิ ขนาด ความกว้างหรือความยาวของวัตถุไม่ได้แนบมาด้วยเรา สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้
- 5. การเปรียบเทียบมาตรฐานของวัตถุในเชิงคุณภาพกล่าวคือ ผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีคุณภาพโดยวัดจากรูปทรง ขนาดหรือ แม้กระทั่งความสวยงามของสินค้าที่ดีกว่า บริษัทก็จะได้รับความพึง พอใจของลูกค้า วิศวกรรมย้อนรอยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในงาน การผลิดได้

6. การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังจากการทำวัตถุ ตันแบบ (prototype) แล้ว

7.การสร้างชิ้นส่วนของมนุษย์ อาทิ ไขข้อกระดูกสันหลัง เป็นต้น ทั้งนี้รูปร่างลักษณะของไขข้อนั้นไม่สามารถวัดขนาดได้ละเอียดในทุก จุด วิศวกรรมย้อนรอยสามารถสแกนชิ้นส่วนจริงแล้วมาสร้างเป็นของ เทียมขึ้นโดยที่มีรายละเอียดต่าง ๆสมบูรณ์แบบ

2. วิศวกรรมย้อนรอย

การประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยในงานวิศวกรรมของงานวิจัยนี้ อ้างอิงมาจากงานวิจัยทางเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอยโดยที่ก่อนหน้า นี้จะนำวิศวกรรมย้อนรอยมาประยุกต์ใช้ในงานร่วมกันกับเครื่อง Coordinate Measuring Machine (CMM) ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการวัด ขนาดของชิ้นงาน โดยมีลักษณะเป็นหัวโพรบไปสัมผัสตามจุดต่าง ๆ เพื่อวัดขนาดของชิ้นงานในระนาบ 3 มิติ แล้วทำการประมวลผลด้วย คอมพิวเตอร์ซึ่งจะให้ค่าที่ละเอียด อีกทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์มักใช้ เป็นเครื่องมือในการวัดชิ้นส่วนเพื่อการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้โปรแกรม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design; CAD) และโปรแกรมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing; CAM) จะถูกนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการของ วิศวกรรมย้อนรอยในการเก็บข้อมูลจากวัตถุ การแก้ไขโครงสร้าง แบบจำลองชิ้นงาน (solid model) จนกระทั่งส่งข้อมูลไปยังเครื่อง numerical controller (NC Machining) ข้อมูลทางการวัดจะได้มาจาก เก็บค่าพิกัดจุดทั้ง 3 มิติโดยใช้เครื่อง CMM ซึ่งเป็นวิธีการที่นับได้ว่า ประสบความสำเร็จในการสร้างแบบจำลองชิ้นงาน (solid model) และ นำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ลำดับขั้นตอนการ ทำกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยได้แสดงไว้ในภาพที่ 1 [2]

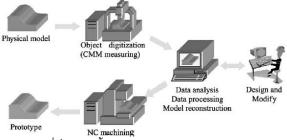

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย ที่มา : Yu Zhang (2003)

วิศวกรรมย้อนรอยจะเริ่มต้นออกแบบจากแนวคิดและวิธีการ ออกแบบเดิมที่มีอยู่แล้วโดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการวัด และเทคโนโลยี CAD/CAM จะเห็นได้ว่าวิศวกรรม ย้อนรอยมีความน่าสนใจในแต่ละสาขาที่ต่างกันออกไปอย่างมากมาย เช่น ด้านยานยนต์ การต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ และทางการแพทย์ โดย หัวข้อที่ใช้ในการศึกษาจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ถูกสร้างด้วยมือและไม่มี แบบจำลองชิ้นงาน (Solid Model) เช่น แบบดินเหนียวในอุตสาหกรรม ยานยนต์

- 2. ซิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนทำให้ยากในการสร้างจากโปรแกรม CAD โดยตรง
- 3. ชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนที่ต้องได้รับการวัด เพราะฉะนั้นแบบ จากวิศวกรรมย้อนรอยที่สร้างขึ้นจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับแบบจำลอง ชิ้นงาน (solid model) ที่มีอยู่แล้ว

กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยประกอบด้วยการทำงานหลักๆอยู่ 3 ขั้นตอน คือ

- 1. การเก็บข้อมูลจากวัตถุ: รูปร่างทั้ง 3 มิติของชิ้นงานจะต้องถูกวัด ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- 2. การประมวลผลข้อมูลจากการวัด: ข้อมูลทั้ง 3 มิติจะต้องได้รับ การประมวลผลเพื่อที่จะนำไปใช้ขั้นต่อไปได้
- 3. การสร้างแบบจำลองชิ้นงาน (solid model): จะต้องสร้าง แบบจำลองชิ้นงาน (solid model) ที่มีความสมบูรณ์เพื่อแสดงข้อมูลที่ สำคัญของชิ้นผลิตภัณฑ์ได้หมด (Yu Zhang, 2003)

2. การสำรวจเอกสาร

กระบวนการตรวจสอบจะใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ชุดอุปกรณ์วัดพิกัดแบบแตะสัมผัสชนิดควบคุมด้วยมือ (Portable Arm Coordinate Measuring Machine) และอุปกรณ์ ตรวจวัดแบบแตะสัมผัสชนิดติดตั้งบนเครื่องกัดซีเอ็นซี (Touch Probe On Machining Centers) ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 ตามลำดับโดย ทำงานร่วมกับโปรแกรม PowerINSPECT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ ตรวจสอบขนาดพิกัดและพื้นผิวที่ได้จากการวัดพร้อมทั้งรูปผลการวัดใน รูปของรายงานแสดงข้อมูล ซึ่งนอกจากนี้ได้มีการศึกษาสภาวะการไหล ของยางในแม่พิมพ์ที่ผลิตได้จากการประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยด้วย โปรแกรมจำลองการไหล





ภาพที่ 2: ชุด portable arm CMM

ภาพที่ 2: ชุดหัวโพรบ

เครื่อง Portable Arm CMM เป็นชุดอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและ สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งลักษณะการทำงานจะมีส่วนประกอบหลักคือ หัวโพรบเช่นเดียวกับที่ยึดติดกับเครื่องกัด CNC หรือเครื่อง CMM แต่ ที่แตกต่างออกไปคือชุดหัวโพรบที่ยึดอยู่กับแขน (Portable Arm) สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระตามการเคลื่อนที่ของแขน สำหรับ ข้อมูลพิกัดต่างๆที่ได้จากการตรวจวัดนั้นย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอัน เนื่องมาจากเคลื่อนที่ของแขน หัวโพรบและตำแหน่งของระบบขณะทำ การสแกนวัตถุ ซึ่งค่าความผิดพลาดที่เกินค่าความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรับได้ที่เกิดขึ้นจะมีค่าประมาณ ± 50-60 µm. ทั้งนี้ชุดหัวโพรบซึ่ง

ยังไม่รวมค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากตัวเครื่องจักรจะมีค่า ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ประมาณ ± 10 µm.

3. วิธีดำเนินการทดลอง

ขั้นตอนการศึกษานั้นเริ่มต้นด้วยการนำชิ้นงานยางรองเท้า รถจักรยานยนต์ตัวอย่างมาทำการสแกนด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติ (3D laser scanner) เพื่อเข้าสู่ทระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย หลังจาก นั้นนำค่าพิกัดจุดที่ได้มาสร้าง solid modeling พร้อมตกแต่งพื้นผิวให้ สวยงาม โปรแกรม CAD จะถูกนำมาออกแบบรายละเอียดเพื่อทำ แม่พิมพ์ ซึ่งทั้งนี้รูปแบบภายในชิ้นงานจะมีรูทะลุผ่าน ดังนั้นจำเป็นต้อง ออกแบบตัวสไลด์ (slide) ขึ้นมาด้วย ดังแสดงในภาพที่ 3 ภายหลังจาก ได้แบบแบบจำลองชิ้นงาน (solid model) ที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ถึงขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ ทั้งนี้แบบแบบจำลองชิ้นงาน (solid model) ที่ได้นั้นจะถูกนำมาใช้เป็นค่าพิกัดดันแบบเพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลที่ได้ จากการตรวจสอบด้วยชุดหัวโพรบสำหรับเครื่องจักร CNC รุ่น Renishaw MP700 (ในส่วนของ online Inspection) และเครื่อง Portable arm CMM (ในส่วนของ offline inspection) ต่อไป






ภาพที่ 3 ชิ้นงานของยางรองเท้ารถจักรยานยนต์ a. ซิ้นงาน b. แบบจำลอง

ในขณะที่ทำการผลิตแม่พิมพ์ยางรองเท้ารถจักรยานยนต์ตัวอย่าง ชุดหัวโพรบสำหรับเครื่องจักร CNC รุ่น Renishaw MP700 จะถูก นำมาใช้ตรวจสอบค่าพิกัดต่างๆ บนแม่พิมพ์ ซึ่งเรียกว่า "Online Inspection หรือ In Process Data Inspection" และภายหลังจากการ เสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวแล้ว แม่พิมพ์จะถูกยกออกมาจากเครื่อง CNC milling (Chevalier 2040 VMC) จากนั้นเครื่อง Portable arm CMM ซึ่งใช้ร่วมงานกับโปรแกรม PowerInspection สำหรับวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและตรวจรับ จะถูกนำมาใช้ตรวจสอบ แม่พิมพ์ในลักษณะเดียวกันกับชุดหัวโพรบ(online Inspection) แต่จะ แตกต่างกันตรงที่วิธีการตรวจสอบ กล่าวคือ การใช้ portable arm CMM นี้จะไม่สามารถตรวจสอบแม่พิมพ์ขณะทำการผลิตได้ และผลค่า พิกัดที่ได้จาก 2 วิธีดังกล่าวจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่าพิกัดจุด ต้นแบบที่ได้สร้างไว้โดยโปรแกรมเขียนแบบ ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบ จะถูกนำมาวิเคราะห์ผลพร้อมเขียนรายงาน นอกจากนี้ได้มีการนำ แม่พิมพ์ที่ได้จากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยมาประกอบบนเครื่อง ฉีดยางเพื่อการทดลองฉีดชิ้นงานจริงต่อไป

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์

ทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดมีหลายจุดด้วยกันทำให้มี ข้อมูลตัวเลขมากมายและเพื่อความสะดวกต่อการประมวลผล ทาง คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกเปรียบเทียบระยะพิกัดของแม่พิมพ์แผ่นเหล็กรอง เพียงชิ้นงานเดียว ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยพิจารณาในส่วนของค่า ความผิดพลาด (errors) ของอุปกรณ์ชุด Portable arm CMM และ อุปกรณ์ชุด Touch probe ดังตารางที่ 1 และ ตามลำดับ

และจากตารางบันทึกผลที่ 1 และ 2 สามารถทำการสรุปผลการ เปรียบเทียบระหว่างค่าระยะที่วัดได้จากอุปกรณ์ Portable Arm CMM และ Touch Probe บนเครื่อง CNC ดังแสดงในตารางที่ 3

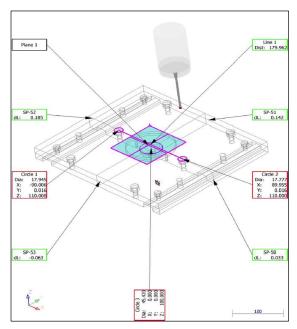

ภาพที่ 4 แม่พิมพ์แผ่นเหล็กรอง

ตารางที่ 1 Touch probe

| วงกลมที่ 1 (circle 1) | Tolerance | | Nominal | Measured | Deviation | Errors |
|-----------------------|-----------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| | แกน x | (±0.10) | -90.000 | -89.998 | 0.002 | - |
| ศูนย์กลาง | แกน y | (±0.10) | 0.000 | -0.002 | -0.002 | - |
| | แกน z | (±0.10) | 110.000 | 110.000 | 0.000 | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | | (±0.10) | 17.500 | 17.990 | 0.490 | 0.390 |
| วงกลมที่ 2 (circle 2) | | | | | | |
| | แกน x | (±0.10) | 90.000 | 89.965 | -0.035 | - |
| ศูนย์กลาง | แกน y | (±0.10) | 0.000 | -0.002 | -0.002 | - |
| | แกน z | (±0.10) | 110.000 | 110.000 | 0.000 | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | | (±0.10) | 17.500 | 17.940 | 0.440 | 0.340 |
| วงกลมที่ 3 (circle 3) | | | | | | |
| | แกน x | (±0.10) | 0.000 | 0.000 | -0.000 | - |
| ศูนย์กลาง | แกน y | (±0.10) | 0.000 | 0.000 | -0.000 | - |
| | แกน z | (±0.10) | 100.000 | 100.000 | -0.000 | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | | (±0.10) | 45.000 | 45.038 | 0.038 | - |

ตารางที่ 2 Portable arm CMM

| วงกลมที่ 1 (circle 1) | Tolerance | | Nominal | Measured | Deviation | Errors |
|-----------------------|-----------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| | แกน x | (±0.10) | -90.000 | -90.006 | -0.006 | - |
| ศูนย์กลาง | แกน y | (±0.10) | 0.000 | 0.016 | -0.016 | - |
| | แกน z | (±0.10) | 110.000 | 110.000 | 0.000 | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | | (±0.10) | 17.500 | 17.945 | 0.445 | 0.345 |
| วงกลมที่ 2 (circle 2) | | | | | | |
| | แกน x | (±0.10) | 90.000 | 89.955 | -0.045 | - |
| ศูนย์กลาง | แกน y | (±0.10) | 0.000 | 0.016 | 0.016 | - |
| | แกน z | (±0.10) | 110.000 | 110.000 | 0.000 | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | | (±0.10) | 17.500 | 17.777 | 0.277 | 0.177 |
| วงกลมที่ 3 (circle 3) | | | | | | |
| | แกน x | (±0.10) | 0.000 | 0.000 | -0.000 | - |
| ศูนย์กลาง | แกน y | (±0.10) | 0.000 | 0.000 | -0.000 | - |
| | แกน z | (±0.10) | 100.000 | 100.000 | -0.000 | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | | (±0.10) | 45.000 | 45.420 | 0.420 | 0.320 |

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าระยะที่วัดได้จากอุปกรณ์ Portable Arm CMM และ Touch Probe บนเครื่อง CNC

| | พิกัดตาม แบบ (มม.) | พิกัดที่วัดได้ (มม.) | | % ของผลต่างระหว่าง พิกัดตามแบบ และ พิกัด ที่วัดได้ | | ค่าความผิดพลาดที่เกิน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรับได้ (มม.) | |
|-------------|-----------------------|------------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|
| | | Portable Arm CMM | Touch Probe | Portable Arm CMM | Touch Probe | Portable Arm CMM | Touch Probe |
| วงกลม 1 | | | | | | | |
| เล้นผ่านศก. | 17.5 | 17.945 | 17.990 | 2.543 | 2.800 | 0.345 | 0.390 |
| วงกลม 2 | | | | | | | |
| เล้นผ่านศก. | 17.5 | 17.777 | 17.940 | 1.582 | 2.514 | 0.177 | 0.340 |
| วงกลม 3 | | | | | | | |
| เล้นผ่านศก. | 45 | 45.420 | 45.040 | 0.933 | 0.084 | 0.320 | - |

วิเคราะห์ผลการทดลองส่วนที่ 1: ผลการตรวจวัดระยะพิกัดด้วย อุปกรณ์ชุด touch probe บนเครื่องจักร CNC


ส่วนที่ 1 จะทำการตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ชุด touch probe บน เครื่องจักร CNC ซึ่งเป็นการการตรวจสอบพิกัดจุดของแม่พิมพ์ โดยที่ ไม่ต้องยกแม่พิมพ์ออกจากเครื่องกัด เรียกกระบวนการนี้ว่า "online" เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้ในการเดินเครื่องจักรที่จะต้องป้อนเข้าไปใน เครื่องจักร CNC เพื่อใช้ควบคู่กับโปรแกรม PowerInspect นั้นมีขนาด ใหญ่มาก อีกทั้งเวลาที่ใช้ในการปรับตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ นั้นใช้เวลานาน และกอปรกับเครื่องจักร CNC ไม่สามารถหยุดสายการผลิตได้บ่อยครั้ง จึงเป็นเหตุทำให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า อย่างไรก็ ตามในการตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ชุดนี้จะต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจ โปรแกรมที่ใช้ควบคุมเครื่องจักร CNC (G-code) ด้วย เพื่อความ ปลอดภัยของชิ้นงานและตัวผู้ทำการปฏิบัติงาน ดังนั้นควรมีผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องจักร CNC มาให้คำแนะนำขณะทำการตรวจวัด

เนื่องจากแบบซิ้นงานที่ได้จากไฟล์ CAD ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของ โครงสร้างพื้นผิวจึงเป็นเหตุทำให้การตรวจวัดไม่สามารถทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือ หัวโพรบไม่สามารถหาระยะพิกัดและพื้นผิว บนชิ้นงานบางส่วนได้ จึงทำให้ค่าพิกัดที่วัดได้ไม่สามารถเปรียบเทียบ กับค่าพิกัดจริงจากแบบจำลองชิ้นงาน (solid model) ความผิดพลาดจึง มีค่าสูง

ในตารางที่ 2 ได้แสดงถึงข้อผิดพลาดด้านพื้นผิวและระยะพิกัดที่ ชัดเจนมากขึ้นและสัญลักษณ์ " XXXXX" นั้นหมายถึง ค่าระยะพิกัดที่ โปรแกรมไม่สามารถอ่านค่าได้ ซึ่งสามารถเป็นข้อกำหนดที่สำคัญอีก ประการหนึ่งสำหรับการใช้งานด้วยอุปกรณ์ชุด touch probe บน เครื่องจักร CNC ว่าจะต้องมีการตรวจสอบพื้นผิวของแบบจำลอง ชั้นงาน (solid model) ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะทำการตรวจวัด และจากการ ทดลองแปลงไฟล์จากโปรแกรม CAD เพื่อที่จะส่งข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม nารตรวจวัดระยะพิกัดทำให้ทราบว่าควรส่งไฟล์ในรูปสกุลของ .IGES จะเหมาะสมที่สด

วิเคราะห์ผลการทดลองส่วนที่ 2: ผลการตรวจวัดระยะพิกัดด้วย อุปกรณ์ชุด portable arm CMM

ภายหลังการทดลองใช้งานอุปกรณ์ชุด portable arm CMM ในการตรวจวัดแม่พิมพ์พบว่ามีความสะดวกสบายและใช้งานง่ายกว่า อุปกรณ์ชุด touch probe บนเครื่อง CNC ซึ่งทั้งนี้ไม่คำนึงถึงค่าข้อมูล ต่างๆ เชิงตัวเลข อาทิ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (tolerance) ของโปรแกรม PowerInspect ค่าความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ตรวจวัดทั้ง 2 ชุด (ชุด portable arm CMM และ ชุด touch probe) และเครื่องจักร CNC เนื่องจากผลการทดลองในส่วนที่ 1 (ตรวจวัดด้วยชุด touch probe บนเครื่อง CNC) และส่วนที่ 2 (ตรวจวัดด้วยชุด portable arm CMM) เป็นข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรม PowerInspect และประเด็นที่สำคัญของการวิเคราะห์ผลก็คือ "ค่าความผิดพลาด (errors)" ที่เกิดขึ้น ซึ่งหาได้จากขั้นตอนในแผนภาพที่ 5 ดังต่อไปนี้

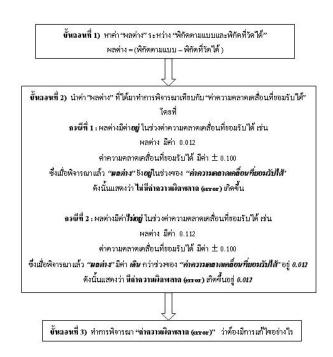

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการพิจารณาค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ ตรวจวัด

จากขั้นตอนที่ 3) "ค่าความผิดพลาด (error)" ที่เกิดขึ้น สามารถทำ การแก้ไขได้โดยการเพิ่มช่วง "ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้" ให้ กว้างขึ้นกล่าวคือ

"ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้" มีค่า ±0.100 อาจจะเพิ่งค่าเป็น ±0.200 ทำให้ค่า "ผลต่าง" (0.112) ยังอยู่ในช่วงที่สามารถยอมรับได้


แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าตำแหน่งของแม่พิมพ์ที่เกิดค่า ความผิดพลาดนั้นเป็นส่วนที่สำคัญและส่งผลต่อขนาดของผลิตภัณฑ์ มากน้อยอย่างไร หากตำแหน่งดังกล่าวไม่สำคัญมากนักก็สามารถแก้ไข ช่วงระยะค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับค่าความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่ถ้าตำแหน่งนั้นเป็นส่วนที่สำคัญก็ต้องทำ การแก้ไขแม่พิมพ์ใหม่ ดังนั้นสามารถสรุปการพิจารณาค่า ความผิดพลาดได้ว่า

- 1. ถ้า "พิกัดตามแบบ" มากกว่า "พิกัดที่วัดได้" ต้องทำการ เจาะรูขยายขนาดบนแม่พิมพ์ให้กว้างเท่ากับพิกัดตามแบบ
- 2. ถ้า "พิกัดตามแบบ" น้อยกว่า "พิกัดที่วัดได้" ต้องทำการ พิจารณาแก้ไขค่าช่วงระยะค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

จากแนวทางการวิเคราะห์ข้างต้นทำให้สามารถแก้ไขและ ตรวจสอบระยะพิกัดได้อย่างมีระบบมากขึ้น ยกตัวอย่างดังตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดระยะวงกลมที่ 5 (ในภาพที่ 6) ของแม่พิมพ์ ส่วนล่างด้วยเครื่อง portable arm CMM จากโปรแกรม PowerInspect

ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดระยะแม่พิมพ์ส่วนล่าง

| วงกลมที่ 5 (circle 5) | Tolerance | | Nominal | Measured | Deviation | Errors |
|-----------------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | | | | | |
| ศูนย์กลาง | แกน X แกน Y | (±0.10) | -90.000 -7.100 | -89.928 -6.736 | 0.072 0.364 | 0.264 |
| 2.4 | แกน Z | (±0.10) | 110.000 | 109.988 | -0.012 | 2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | | (±0.10) | 22.000 | 22.113 | 0.113 | 0.013 |

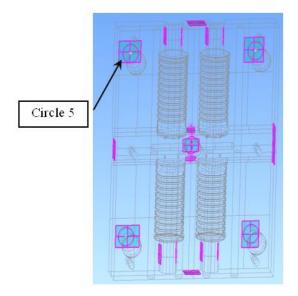

ภาพที่ 6 แสดงตำแหน่งวงกลมที่ 5

จากข้อมูลในตาราง "จุดศูนย์กลางตามแนวแกน Y" และ "ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม" เกิด "ค่าความผิดพลาดที่เกินกว่าค่า ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้" อยู่ 0.264 และ 0.13 มม. ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพที่ 6 แล้วจะพบว่า ตำแหน่งของวงกลมดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อขนาดของผลิตภัณฑ์และไม่ใช่จุดที่สำคัญของแม่พิมพ์ที่ต้อง มีการควบคุมขนาดให้ตรงตามแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นระยะพิกัด ของตำแหน่งดังกล่าวจึงสามารถผ่อนปรนได้ตามความเหมาะสม

ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ชุด portable arm CMM จะใช้งานได้ง่ายและ สะดวกกว่าชุด touch probe แต่ถ้าพิจารณาในส่วนของการผลิต แม่พิมพ์แล้ว อุปกรณ์ชุด touch probe สามารถทำการตรวจวัดขณะทำ การผลิตได้ทันทีและขีดความสามารถในการตรวจวัดได้จะสูงกว่า กล่าวคือ สามารถทำการตรวจวัดตำแหน่งบนแม่พิมพ์ซึ่งอุปกรณ์ชุด portable arm CMM ไม่สามารถทำได้และในกรณีที่มีข้อผิดพลาด เกิดขึ้นสามารถทำการแก้ไขได้ทันที อีกทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาโยกย้าย

4. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถหาแนวทางเพื่อสร้างฐานความรู้ใน กระบวนการตรวจสอบและตรวจรับแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถสรุป รายละเอียดได้ดังนี้

ชิ้นงานรวมถึงทำการปรับตั้งค่าเริ่มตันของทั้งเครื่องจักรและชิ้นงานใหม่

1.เริ่มต้นจากการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการทำการตรวจวัดระยะ พิกัดบนแม่พิมพ์ที่กำหนด

- 2. สร้างรูปแบบของเอกสารจัดเก็บข้อมูล (inspection data sheet) ที่มีเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ยกตัวอย่างเช่นในภาพที่ 61
 - 3. ทำการตรวจสอบแม่พิมพ์ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม
- 4. หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะต้องทำการพิจารณาสาเหตุที่ส่งผล ให้ค่าตัวแปรต่างๆ ไม่เป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งแก้ไข

นอกจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (tolerance) จากการใช้ โปรแกรมตรวจวัด ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม PowerInspect แล้ว จะต้องคิดคำนวณ "ค่าความเที่ยงตรง" (uncertainty) ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดด้วย เพื่อผลการตรวจวัดที่ ถูกต้องและเชื่อถือได้

จากขั้นตอนสรุปแนวทางการตรวจวัดดังกล่าว ในส่วนของอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจวัดนั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก ทั้งนี้จะต้อง เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดให้เหมาะสมโดยพิจารณาถึงระยะเวลาที่ กำหนดจากผู้ว่าจ้างในการทำการตรวจวัดว่ามีระยะมากน้อยเท่าไร รวมถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (tolerance) และค่าความ เที่ยงตรงต่างๆ (uncertainty) ของเครื่องมือที่ใช้ด้วยว่าเคร่งครัดมาก น้อยอย่างไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำงานอีกด้วย

ภายหลังจากทำการทดลองตรวจวัดค่าพิกัดต่างๆ ทำให้ทราบว่าใน ทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจวัดแต่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงค่าความ ผิดพลาด (errors) ที่เกินค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (tolerance) ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับจะต้องหาวิธีการป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าวให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุดและก่อนที่จะทำการ สรุปผลการศึกษานี้จำเป็นจะต้องทำการวิเคราะห์เหตุและผลของ ผลลัพธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อไปใน อนาคต

ภายหลังจากโปรแกรม PowerInspect ทำการเก็บข้อมูลพร้อม เปรียบเทียบค่าระยะพิกัดที่ได้จากการใช้อุปกรณ์ Touch probe บน เครื่อง CNC และจากเครื่อง portable arm CMM กับค่าที่ได้จาก แบบจำลองชิ้นงาน (solid model) ทำให้ทราบผลว่า ชิ้นงานแม่พิมพ์จริง ที่ได้จากการกระบวนการผลิตนั้นมีข้อผิดพลาดมากมายเกิดขึ้น จึงทำให้ ขนาดและระยะท่างๆ บนชิ้นงานเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งข้อผิดพลาด ต่างๆ เหล่านี้ เกิดจากการใช้เครื่องจักรในการกัดและตกแต่งชิ้นงานจึง เป็นเหตุทำให้ค่าระยะที่ได้ไม่เป็นไปตามแบบจำลองชิ้นงาน (solid model) ที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ เกิดขึ้นนั้นมีตัวแปรที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งคือ มาจากอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ตรวจวัดทั้งสองประเภทข้างต้น

ในการรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม การผลิตซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศอุตสาหกรรม การผลิตที่มีการขยายตัวค่อนข้างสูงและยังคงมี ความต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมยางซึ่งกำลังเป็นที่สนใจอยู่ใน ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะต้องใช้แม่พิมพ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญใน การผลิต ในอดีตที่ผ่านมาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ยังอาศัย ความรู้จากประสบการณ์ของช่างแม่พิมพ์เป็นหลักทำให้ได้เครื่องมือที่มี คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุทำให้ผลผลิตที่ออกมาได้รับ ผลตอบแทนที่ต่ำ ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ในสาขาเหล่านี้ที่สำคัญ คือการยกระดับขีดความสามารถในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ที่มี คุณภาพให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีในการออกแบบ และการผลิตแม่พิมพ์เข้ามาช่วยอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างแม่พิมพ์ที่ เหมาะสมทันสมัยครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ทันเวลา และที่สำคัญคือการช่วยยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทย

5. กิตติกรรมประกาศ

- สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) สำหรับทุนสนับสนุนผ่านโครงการ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับพัฒนาการออกแบบและการ ตรวจสอบแม่พิมพ์ยาง
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำหรับทุนสนับสนุนผ่าน โครงการ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับพัฒนาการออกแบบ และการตรวจสอบแม่พิมพ์ยาง ขอขอบคุณ
- คุณรุ่งธรรม ปัญญวิภาต, คุณวัชรพงษ์ ชูแก้ว และคุณเสกสรรค์ วินยางค์กูล จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง (CERM) สถาบันคันคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDIPT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

- [1] Giovanna S. and Franco D., 2004. Three-dimensional optical measurements and reverse engineering for automotive applications, Robotics and computer-Integrated Manufacturing, V. 20, pp. 359-367.
- [2] Yu Zhang, Research into the engineering application of reverse engineering technology, Journal of Materials Processing Technology 139 (2003), pp. 472–475.